EN	ES	IT	NL	DA	NO	AR	JP
FR	DE	PT	EL	FI	SV	RU	ID
CS	HU	LV	PL	BG	SL	КО	TH
ET	LT	MT	RO	SK	TR	ZH	HR

www.ansell.com

Instructions for use

ELECTRICIANS

Europe, Middle East and Africa (EMEA) Region

Ansell Healthcare Europe NV Riverside Business Park Blvd International, 55 1070 Brussels, Belgium

2 +32 2 528 74 00

♣ +32 2 528 74 01

Australia

Ansell Limited Level 3, 678 Victoria Street Richmond, Vic. 3121 Australia

2 +61 1800 337 041

± +61 1800 803 578

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC 111 Wood Avenue South, Suite 210 Iselin NI 08830 LISA


2 +1 800 800 0444

+1 800 800 0445

UK IMPORTER Ansell (U.K.) Limited, Block C, Willerby Hill Business Park, Willerby, Hull, HU10 6FE, United Kingdom



2022-09

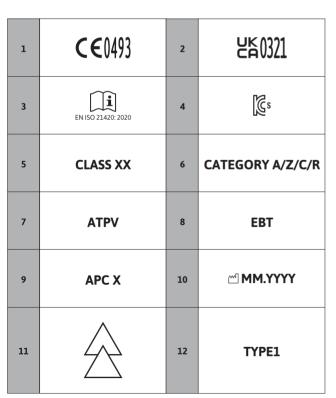



PT - INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO - LUVAS PARA ELETRICISTAS

UTILIZAÇÃO; Estes produtos foram concebidos exclusivamente para proteger as mãos contra riscos elétricos e SÃO FABRICADOS E TESTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS EN 60903: 2003 E ASTM D120: 2022, Certifique-se de que os produtos são utilizados apenas para os fins previstos. EXPLICAÇÃO DAS MARCAÇÕES OU DOS PICTOGRAMAS QUE PODEM APARECER NAS LUVAS/EMBALAGENS: 1. 0 produto está em conformidade e foi certificado de acordo com os requisitos do Regulamento (UE) 2016/425 relativo aos equipamentos de proteção individual. 2. 0 produto está em conformidade e foi certificado de acordo com os requisitos do Regulamento (UE) 2016/425 relativo aos equipamentos de proteção individual, conforme alterado para aplicação no Reino Unido. As marcas CE e UKCA são seguidas de um código de quatro algarismos que se refere ao número de identificação do organismo notificado/autorizado responsável pela avaliação de conformidade de categoria 🛘 para produtos que se ao numero de identificação do organismo notinicado/autorizado responsavel pela avalação de comormidade dom dipo ha decisimam a protegre contra riscos graves. Certificado de exame de tipo (modibu B) e confirmidade com dipo baseada na garantifica qualidade do processo de produção (módulo D) da: Para a UE: Centexbel Belgium (I,D. 0493), Technologiepark 70, B-9052 Zwijnaarde, Para a Grã-Bretanha: Satra Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN1 6 850, Reino Unido. Para obter a Declaração de Conformidade da UE ou do Reino Unido, Órtiga-se a ansell.com/regulatory 3. EN ISO 21420: 2020 = Leia as instruções de utilização antes de usar os produtos ou contacte a Ansell para obter mais informações. 4. O produto está em conformidade e foi certificado segundo os requisitos da legislação relativa a EPI da lei coreana de prevenção dos riscos laborais. 5. Classe = Classe de classificação da luva:

Classe	Categorias	Tensão máxima de utilização CA (V)*	Tensão máxima de utilização CC (V)*	Tamanhos
00	A/Z/C	500 V	750 V	7, 8, 9, 10, 11
0	A/Z/C	1.000 V	1.500 V	8, 9, 10, 11
1	A/Z/C	7.500 V	11.250 V	8, 9, 10, 11
2	R/C	17.000 V	25.500 V	8, 9, 10, 11
3	R/C	26.500 V	39.750 V	9, 10, 11, 12
4	R/C	36,000 V	54,000 V	9, 10, 11, 12

*CA = Corrente Alternada; CC = Corrente Contínua. 6. Categoria = Categoria especial: A - Resistente a ácidos; Z - Resistente ao ozono; C – Resistente a temperaturas extremamente baixas; H – Resistente a óleos; R = A + Z + H. 7. ATPV = Valor de desempenho térmico do arco elétrico, tal como testado de acordo com a norma ASTM F2675: 2022, é a energia incidente que resulta numa probabilidade de 50% de uma transferência de calor suficiente através da luva causar uma queimadura de segundo grau 8. EBT = Energia limite de rompimento, tal como testada de acordo com a norma ASTM F2675: 2022, é a energia incidente sobre um material ou sistema de material que resulta numa probabilidade de 50% de rompimento. 9. APC = Classe de protecção contra arcos elétricos, conforme testada de acordo com o ensaio em câmara da norma EN IEC 61482-1-2: 2014, em que APC 1 ou 2 se refere a luvas que foram aprovadas nos ensaios quando expostas a um arco elétrico de 4 KA ou 7 KA, respetivamente. 10. Data de fabrico. 11. A luva é adequada para trabalhos em tensão. 12. Tipo = 0 tipo 1 não é resistente ao ozono; of the Art experiment of the Control ingredientes conhecidos como causa possível de alergias em pessoas sensíveis, as quais podem desenvolver reações de irritação e de alergia por contacto. Em caso de ocorrência de reações alérgicas, consulte imediatamente um médico. **Advertência!** Este produto contém **L**átex natural, que pode causar uma reação alérgica. A utilização segura deste produto por pessoas sensíveis ao látex não foi estabelecida. INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO: Armazenamento: as luvas devem ser guardadas, tanto quanto possível, num local fresco, escuro e seco. O local deve estar livre de ozono, substâncias químicas, óleos, solventes, vapores nocivos e gases, bem como afastado de descargas elétricas e luz solar. As luvas devem ser guardadas na sua forma natural. As luvas podem ser mantidas dentro de um saco, caixa ou recipiente concebido e utilizado exclusivamente para as mesmas. As luyas não devem ser quardadas dobradas, amarrotadas, viradas do avesso, comprimidas ou de qualquer forma que resulte em estiramento ou compressão. Deve ter-se o devido cuidado de garantir que as luvas não são comprimidas, dobradas ou guardadas na proximidade de tubos de vapor, radiadores ou outras fontes de calor artificial nem expostas a luz solar direta, luz artificial ou outras fontes de ozono. Condições oe uutos se vapor, dearmacentes ou outras romises de catar d'autornat ente repossias à uz beient intere, quiz a directe ou tours somises de catar d'autornation ou terre romendates de mazenamentre onter l'orCe s'S'C. <u>Camer ames de ultrazeito</u> é a de un rensaio de ar aplicado manualmente se perior de cada ultrazajor, a moi as a livas de un propriet de cada ultrazajor, a moi as a livas de un considerada insegnitar, o par não deve ser utilizado de use er devolhido para ensaios. <u>Manutençãor</u> quando as tivas ficarem sujas, recomenda-se a eliminação das impuzes, ixão devem ser ultilizado de quaisquer luva de cadasses 1, 2, 3 e 4, nem mesmo as que se encontrate mazenadas, se a slimina se horizon das impuzes, ixão devem ser ultilizados quaisquer luvas das dasses 0, 2, 4, em mesmo as que se encontrate mazenadas, sovo se tiverem soi de testada durante nos ultilimos seis messes, Para lluvas das dasses 00 e 0, uma verificação de fugas de ar e uma inspeção visual podem ser adequadas. De acordo com a norma ASTM D120, as luvas em serviço devem ser sujeitas a novos ensaios elétricos e não devem exceder os seis meses em serviço. As luvas que tenham sido sujeitas a ensaios elétricos mas não tenham sido aprovadas para serviço não devem ser colocadas em serviço, a menos que tenham sido sujeitas a ensaios elétricos nos últimos doze meses. **ELIMINAÇÃO:** Quaisquer luvas que tenham estado em contacto com materiais perigosos apresentam sinais de degradação, como rasgos, furos, descoloração e enfraquecimento das luvas. Sugerimos que corte um dedo das luvas para evitar a respetiva recirculação. Elimine-as de acordo com as normas das autoridades locais. Himine-as num aterro sanitário ou através de incineração em condições controladas.

Nota: é da responsabilidade do utilizador estabelecer práticas adequadas de segurança, saúde e ambiente e determinar a aplicabilidade das limitações regulamentares antes da utilização.

Ansell